PST PIP

BULLETIN DE SERVICE GROB/ASTAIR 315-31

Planeur: GROB G 103 TWIN ASTIR II

Grob / TM 315-31 LBA / LTA

Consigne de Navigabilité : 85-293 IMP du 18.12.85.

OBJET:

Inspection et rallongement de la butée (103 B-4721-11) sur bras/pivot extérieurs des aérofreins

CONCERNE :

Planeurs: GROB G 103 TWIN II

GROB G 103 A TWIN II "ACRO"

 N°_{-} <u>Série</u>: 33879-(K-117) à 34012-(K-245) inclus.

DELAIS:

Mesure 1 : avant le prochain vol

Mesure 2 : au plus tard le 1.12.85.

RAISON:

Sur quelques planeurs compris dans la série citée en référence, il n'est pas exclus que la butée située sur le bras/pivot extérieur des aérofreins se glisee, sous l'effet d'une manipulation brutale, sous le bord de la cage d'aérofrein et provoque un blocage. A titre préventif, la butée est rallongée.

INSTRUCTIONS:

Mesure 1 : Contrôle de la longueur des butées (aile gauche et droite).

1.1. Avant le prochain vol il faut mesurer la longueur de la butée soudée sur le bras/pivot extérieur de l'aérofrein. Pour mesurer correctement, il faut maintenir les aérofreins en position ouverte.

1.2. Si la butée ne mesure que 25 mm de longueur, il est impératif d'appliquer la mesure 2 avant le prochain vol.

1.3. Si la butée mesure entre 36 et 40 mm (ce qui évite tout blocage), voir schéma 1.3.1. la mesure 2 n'est pas à appliquer.

Mesure 2: Mise en place d'une rallonge de butée (103B-4721.19) sur les bras/pivot extérieurs d'aérofrein gauche (103B-4721) et droite (103B-4722)

2.1. La mise en place des rallonges de butée se fait suivant les directives des travaux 315-31, faisant partie intégrante du présent B.S.

MATERIEL:

Le matériel pour l'exécution des travaux est fourni avec le présent B.S.

PSTPIR
INDUSTRIES

DIRECTIVES DES TRAVAUX

B.S. 315-31

Planeur: GROB G 103 TWIN ASTIR II

CONCERNE:

Mise en place des rallonges de butée (103B-4721.11) sur les bras extérieurs des aérofreins aile gauche et droite (103B-4721/4722).

MATERIEL:

2 butées 103B-4721.19 4 écrous LN 9348 - M 6

2 écrous LN 9348 - M 5

2 bouLons LN 9338 - M 5 x 30 2 rondelles LN 9025 - 5,3

OUTILLAGE:

1 perceuse

1 foret Ø 5,3

1 tournevis Philips n° 1

1 clé plate 8

1 clé douille 10 (meulée à l'extérieur)

DEROULEMENT DU TRAVAIL :

Les chiffres entre parenthèses sur le plan G 103-4721/4722.

RECOMMANDATIONS: Il est recommandé au cours du démontage de bien répertorier les différentes pièces et le cas échéant de faire des schémas simples pour facilité le remontage.

- 1. Démonter le planeur et poser les ailes sur des tréteaux. Assurer un bon calage.
- 2. Bloquer les aérofreins en position ouverte.
- 3. Déposer les tôles (rouges) d'aérofreins (clé à douille 10 mm, meulée à l'extérieur).
- 4. Enfiler à travers le roulement (18) du bras/ pivot extérieur un bâton rond (longueur 200 mm) pour servir de blocage pendant le percement.
- 5. Pose de la rallonge de butée (19), plan 103B-4721-4722 sur les bras/pivot extérieurs.
 Attention ! bien positionner la pièce (19) sans jeu contre la butée (11) et sur le tube (7). Le percement doit être à angle droit et au milieu du tube (7)
- 6. Le remontage se fait en sens inverse, utiliser les écrous autofreinants neufs. Effectuer un essai de fonction AF et frein.

Mattsies, le 7.10.85.

Traduction Astair.

Signé : RISCHER



BULLETIN DE SERVICE GROB/ASTAIR 315-31

Planeur: GROB G 103 TWIN ASTIR II

Grob / TM 315-31 LBA / LTA

Consigne de Navigabilité : 85-293 IMP du 18.12.85.

MASSE ET CENTRAGE: Sans influence.

REMARQUES:

Les travaux seront exécutés par du personnel

qualifié.

La mention d'application est à porter dans

le carnet de bord du planeur.

Mattsies, le 7.10.85.

Approbation LBA:

SCHWENKHEBEL

airbrake pivot RRAG-PIVOT

Signé : RISCHER

stressed skin wing BUTEE ANSCHLAG

COGE AFROTEFIN FLÜGEL SCHALE

Abb.: 1.3.1_{9 1.0} picture 1.3.1

stop

Aérodrome

SCHEMA 1.3,1.

67500 HAGUENAU Tél.88.93.21.49.

Page 1/2

